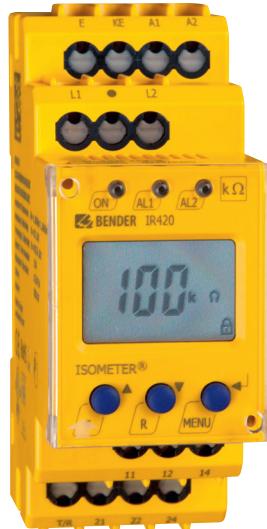




# ISOMETER® IR420-D6CB

Isolationsüberwachungsgerät mit BMS-Bus

Insulation monitoring device with BMS bus



## ISOMETER® IR420-D6CB

### Isolationsüberwachungsgerät

**i** Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der „Offline-Monitor“ ISOMETER® IR420-D6CB überwacht den Isolationswiderstand von Verbrauchern im abgeschalteten Zustand. Diese zeitweise oder überwiegend abgeschalteten Verbraucher, wie Feuerlöschpumpen, Schieberantriebe, Aufzugsmotoren oder Notstromgeneratoren, werden aus TN-, TT- oder IT-Systemen gespeist. Die maximal zulässige Nennspannung ist abhängig von der Kontaktneinspannung des Öffners von K3 (Einschaltschütz). Der Nennspannungs-Bereich ist mit einem Ankoppelgerät erweiterbar. Um abgeschaltete Leitungen korrekt zu überwachen, ist eine niederohmige Verbindung zwischen den aktiven Leitern notwendig. Für die Überwachung abgeschalteter Leitungen steht ein Drosselsternpunkt DS2-31 und eine induktive Last AG70 zur Verfügung. Die zulässige Netzableitkapazität  $C_{\text{emax}}$  beträgt 10  $\mu\text{F}$ . Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### Sicherheitshinweise gerätespezifisch



**VORSICHT! Gefahr vor Sachschaden durch unsachgemäße Installation!** Die Anlage kann Schaden nehmen, wenn Sie in einem leitend verbundenen System mehr als ein Isolationsüberwachungsgerät anschließen. Sind mehrere Geräte angeschlossen, funktioniert das Gerät nicht und meldet keine Isolationsfehler. Schließen Sie in jedem leitend verbundenen System nur ein Isolationsüberwachungsgerät an.



**VORSICHT! Trennung vom IT-System beachten!** Vor Isolations- und Spannungsprüfungen an der Anlage muss das Isolationsüberwachungsgerät für die Dauer der Prüfung vom IT-System getrennt sein. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.

## ISOMETER® IR420-D6CB

### Insulation monitoring device

**i** Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed "Safety instructions for Bender products".

### Intended use

The "Offline monitor" ISOMETER® IR420-D6CB monitors the insulation resistance of deenergized loads. These loads, e.g. fire pumps, slide valves drives, elevator motors or emergency generators, either temporarily deenergized or deenergized for the most time, are supplied from TN, TT or IT systems. The maximum permissible nominal voltage depends on the nominal contact voltage of the N/C contact of K3 (switch-on contactor). The nominal voltage range can be extended with a coupling device. A low-impedance connection between the active conductors is necessary to correctly monitor the de-energised cables. An inductive star-point coupling device DS2-31 and an inductive load AG70 are available for the monitoring of de-energised lines. The maximum permissible system leakage capacitance  $C_{\text{emax}}$  is 10  $\mu\text{F}$ . Any other use than that described in this manual is regarded as improper.

### Device-specific safety information



**Caution! Risk of property damage due to unprofessional installation!** If more than one insulation monitoring device is connected to a conductively connected system, the system can be damaged. If several devices are connected, the device does not function and does not signal insulation faults. Make sure that only one insulation monitoring device is connected in each conductively connected system.



**Caution! Ensure disconnection from the IT system!** When insulation or voltage tests are to be carried out, the device shall be isolated from the system for the test period. Otherwise the device may be damaged.

**i** Die Meldung des ISOMETER®s muss auch dann akustisch und/oder optisch wahrnehmbar sein, wenn das Gerät innerhalb eines Schaltschranks installiert ist. Bei einer Alarmmeldung sollte der Isolationsfehler schnellstmöglich beseitigt werden.

**i** If the ISOMETER® is installed inside a control cabinet, the insulation fault message must be audible and/or visible to attract attention. In the event of an alarm message, the insulation fault should be eliminated as quickly as possible.

## Funktionsbeschreibung

Das ISOMETER® erzeugt eine Messgleichspannung. Diese wird über die Klemmen L1 und KE/E dem zu überwachenden IT-System überlagert. Ohmsche Isolationsfehler zwischen dem abgeschalteten System und Erde schließen den Messkreis. Der aktuelle gemessene Isolationswiderstand wird auf dem Display des Geräts angezeigt.

### Selbsttest, automatisch

Das Gerät führt nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung  $U_s$  und danach alle 24 h einen Selbsttest durch, bei dem interne Funktionsstörungen ermittelt und als Fehlercode auf dem Display angezeigt werden. Das Alarm-Relais wird dabei nicht geprüft.

### Selbsttest, manuell

Durch Betätigen der internen/externen Testtaste > 1,5 s führt das Gerät einen Selbsttest durch, bei dem interne Funktionsstörungen ermittelt und als Fehlercode auf dem Display angezeigt werden. Die Alarmrelais werden dabei geprüft. Während des Drückens der Testtaste werden alle für dieses Gerät verfügbaren Display-Elemente angezeigt.

### Funktionsstörung

Liegt eine Funktionsstörung vor, schaltet Relais K1 (11, 12, 14) und alle 3 LEDs blinken. Das Display zeigt einen Fehlercode.

E01 = Schutzleiter-Anschluss fehlerhaft, keine niederohmige Verbindung zwischen E und KE.

E03...Exx = Interner Gerätefehler

### Verzögerungszeiten $t$ und $t_{on}$

Die nachfolgend beschriebenen Zeiten  $t$  und  $t_{on}$  verzögern die Ausgabe von Alarmen über LEDs, Relais und RS-485-Schnittstelle.

## Function

The ISOMETER® generates a DC measuring voltage which is superimposed on the IT system being monitored via the terminals L1 and KE/earth. Ohmic insulation faults close the measuring circuit between the IT system and earth. The currently measured insulation resistance is shown on the display of the device.

### Automatic self test

The device automatically carries out a self test after connecting to the supply voltage  $U_s$  and later every 24 hours. During the self test, internal functional faults will be determined and will appear in form of an error code on the display. The alarm relay is not checked during this test.

### Manual self test

After pressing the internal/external test button for > 1.5 s, the device carries out a self test. During this test, internal functional faults will be determined and will appear in form of an error code on the display. The alarm relays are checked during this test. With the test button pressed and held down, all device-related display elements appear on the display.

### Malfunction

In case of a malfunction, the relay K1 (11, 12, 14) switches and all of the three LEDs flash. An error code appears on the display.

E01 = PE connection fault, no low-resistance connection between E and KE.

E03...Exx = internal device error

### Time delays $t$ and $t_{on}$

The times  $t$  and  $t_{on}$  described below delay the indication of alarms via LEDs, relay and RS-485 interface.

## Anlaufverzögerung $t$

Nach Zuschalten der Versorgungsspannung  $U_S$  wird die Ausgabe von Alarmen um die eingestellte Zeit  $t$  (0...10 s) verzögert.

## Ansprechverzögerung $t_{on}$

Bei Unterschreiten eines Ansprechwerts  $R_{an}$  benötigt das ISOMETER® in Abhängigkeit vom überwachten IT-System bis zur Ausgabe eines Alarms die Ansprechzeit  $t_{an}$ . Eine eingestellte Ansprechverzögerung  $t_{on}$  (0...99 s) addiert sich zur systembedingten Ansprechzeit  $t_{an}$  und verzögert die Signalisierung hinaus (Gesamtverzögerung =  $t_{an} + t_{on}$ ). Besteht der Isolationsfehler während der Ansprech-verzögerung nicht weiter, entfällt die Signalisierung des Alarms.

## Passwort-Schutz (on, OFF)

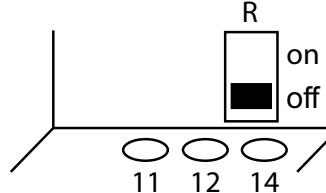
Wurde der Passwort-Schutz aktiviert (on), können Einstellungen nur nach Eingabe des korrekten Passworts (0...999) vorgenommen werden.

## Werkseinstellung FAC

Nach Aktivieren der Werkseinstellung werden alle geänderten Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

## RS-485-Schnittstelle

Bei der Adressierung des busfähigen Geräts dürfen keine Adresslücken > 4 entstehen. Der Bus muss an beiden Enden terminiert werden. Dazu dient der Schiebeschalter R.



## Start-up delay $t$

After connection to the supply voltage  $U_S$ , the alarm indication is delayed by the preset time  $t$  (0...10 s).

## Response delay $t_{on}$

When the value falls below the set response value  $R_{an}$ , the ISOMETER® delays the alarm indication by the response time  $t_{an}$  corresponding to the IT system being monitored. Both the set response delay  $t_{on}$  (0...99 s) and the system-related response time  $t_{an}$  delay the alarm indication (total delay =  $t_{an} + t_{on}$ ). If the insulation fault does not continue to exist during the response delay, no alarm will be signalled.

## Password protection (on, OFF)

When password protection has been activated (on), settings can only be carried out after entering the correct password (0...999).

## Factory setting FAC

After activating the factory setting, all settings previously changed are reset to delivery status.

## RS-485 interface

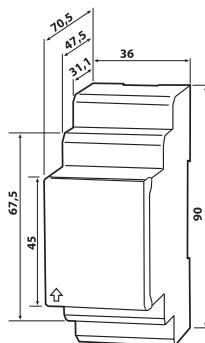
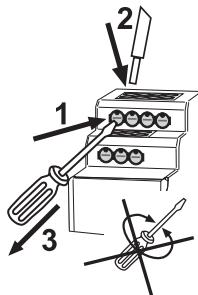
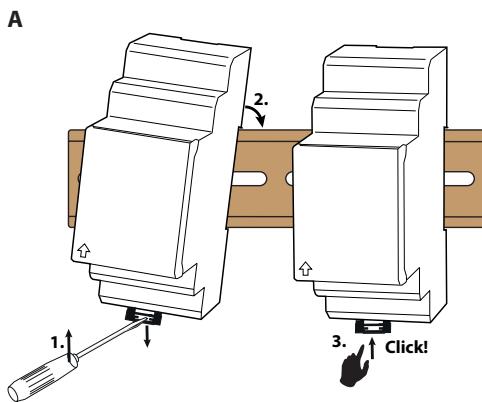
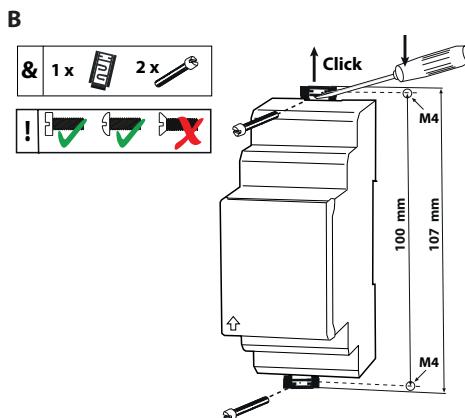
When assigning addresses to bus-compatible devices make sure that there are no gaps > 4. The bus must be terminated at the start and end. Use the sliding switch R for this purpose.

**GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!**

Bei Berühren von unter Spannung stehender Anlagenteile besteht die Gefahr eines elektrischen Schläges. **Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist.** Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.



**DANGER! Risk of fatal injury from electric shock!** Touching live parts of the system carries the risk of electric shock. **Before fitting the enclosure and working on the device connections, make sure that the power supply has been disconnected and the system is dead.** Observe the installation rules for live working.

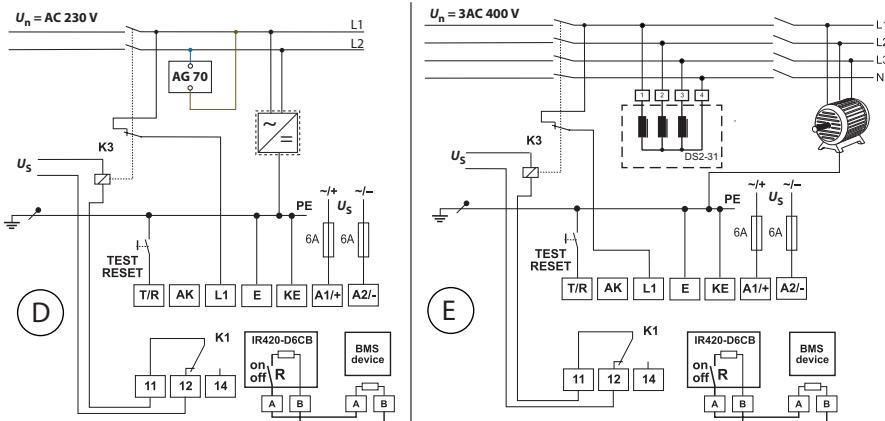
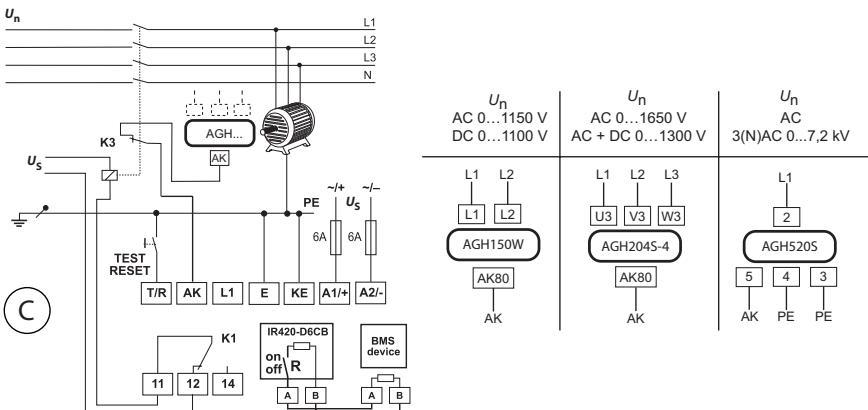
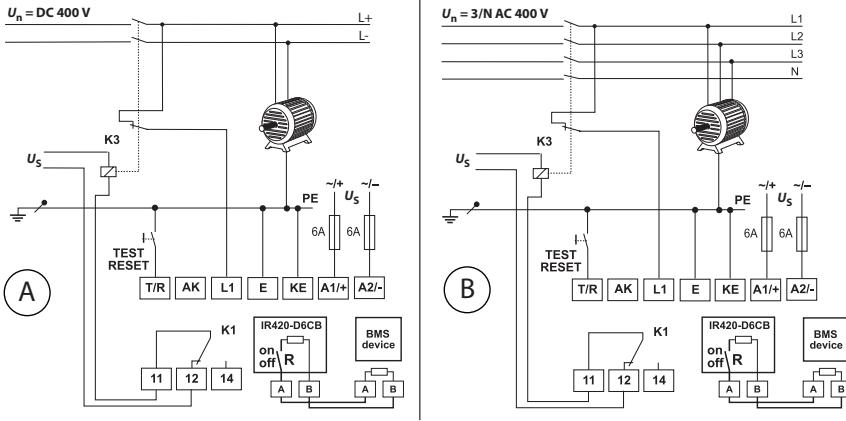
**Maße (in mm)****Dimensions (in mm)****Montage****Installation**

Die Frontplattenabdeckung ist an der mit dem Pfeil gekennzeichneten unteren Seite aufzuklappen.

The front plate cover can be opened by raising the lower part marked with an arrow.

## **Verdrahtung und Anschlussbild**

## Wiring diagram



Beschreibung		Description
Überwachung abgeschalteter DC-Verbraucher bis 400 V, bei denen es über den Verbraucher eine niederohmige Verbindung zwischen L+ und L- gibt.	(A)	Monitoring of disconnected DC loads up to 400 V with is a low-resistance connection between L + and L- via the load.
Überwachung abgeschalteter 3-phägiger AC-Verbraucher bis 400 V, bei denen es über den Verbraucher eine niederohmige Verbindung zwischen L1, L2 und L3 gibt.	(B)	Monitoring of disconnected 3-phase AC loads up to 400 V with a low-resistance connection between L1, L2 and L3 via the load.
Überwachung abgeschalteter AC-Verbraucher bis $U_n$ , bei denen es über den Verbraucher eine niederohmige Verbindung zwischen L1, L2 und L3 gibt.	(C)	Monitoring of disconnected AC loads up to $U_n$ with a low-resistance connection between L1, L2, and L3 via the load.
Überwachung abgeschalteter Leitungen/Verbraucher mit hohem Widerstand zwischen den aktiven Leitern L1 und L2. Die induktive Last <b>AG70</b> verbindet die Leiter L1 und L2 über eine Induktivität, so dass beide Leiter überwacht werden.	(D)	Monitoring of disconnected lines or disconnected loads with high resistance between the active conductors L1 and L2. The inductive load <b>AG70</b> connects the lines L1 and L2 via an inductance so that both lines can be monitored.
Überwachung abgeschalteter Leitungen oder abgeschalteter Verbraucher mit hohem Widerstand zwischen den aktiven Leitern L1, L2 und L3. Der Drosselsternpunkt <b>DS2-31</b> verbindet die Leiter L1, L2 und L3 über eine Induktivität, sodass die vier aktiven Leiter überwacht werden.	(E)	Monitoring of disconnected lines or disconnected loads with high resistance between the active conductors L1, L2 and L3. The inductive star-point coupling device <b>DS2-31</b> connects lines L1, L2 and L3 via an inductance so that four lines can be monitored.

Anschlüsse	Klemme/Terminal Element	Connection
Separater Anschluss von E und KE an PE	E, KE	Connect the leads E and KE separately to PE
Versorgungsspannung $U_s$ (siehe Typenschild) über Schmelzsicherung 6 A	A1, A2	Supply voltage $U_s$ (see nameplate) via 6 A fuse
Alarm-Relais K1	11, 12, 14	Alarm relay K1
RS-485-Schnittstelle	A, B	RS-485 interface
Abschlusswiderstand BMS-Bus	R	Terminating resistor BMS bus
Hilfsrelais zur Trennung des ISOMETER®s	K3	Auxiliary relay for isolating the ISOMETER®
Ankoppelgerät zur Überwachung von Verbrauchern bis $U_n$	AGH...	Coupling device for the monitoring of loads up to $U_n$
Zur Überwachung von Verbrauchern mit undefinierter Innenwiderstand oder offenen Einzeladern in Kabeln für kombinierte, externe Test/Reset-Taste	AG70 DS2-31 T/R	For the monitoring of loads with an undefined internal resistance or an open single conductor in cables for combined external test/reset button
Anschluss an das zu überwachende IT-System	L1, AK	Connection to the system being monitored

**i** Offlineüberwachung von beidseitig abgetrennten, nicht niederohmig miteinander verbundenen Kabeln und Leitungen kann zu Anschlussfehlermeldungen und Fehlmessungen führen.

**i** Offline monitoring of cables and lines which are separated on both sides and which are not connected in a low-impedance manner can lead to connection error messages and false measurements.

**Anzeige- und Bedienelemente****Indicating and operating elements**

Funktion	Display-Elemente/Display segments	Element	Function
Ansprechwerte $R_{\text{an}1}, R_{\text{an}2}$		R1, R2	Response values $R_{\text{an}1}, R_{\text{an}2}$
Alarm-Relais K1		1	Alarm relay K1
Anlaufverzögerung $t$ , Ansprechverzögerung $t_{\text{on}}$		$t, t_{\text{on}}$	Start-up delay $t$ , Response delay $t_{\text{on}}$
kleiner oder größer als der minimale oder maximale Wert		</>	less than or greater than the maximum or minimum measured value
Messwert		8.88	Measured value
Einheit des Messwertes		kMΩ	Measured value unit
Passwortschutz abgeschaltet		off	Password protection disabled
Fehlerspeicher aktiv		M	Fault memory activated
Menü BMS-Adresse		Adr	Menu BMS adress
Betriebsart des Relais K1			Operating mode of the relay K1
Passwortschutz aktiv			Password protection enabled

Funktion	Gerätefront/Front of the device	Element	Function
Betriebs-LED, grün		ON	Power ON LED, green
LED Alarm 1 leuchtet (gelb): Ansprechwert 1 unterschritten		AL 1, AL 2	LED Alarm 1 lights (yellow): value below response value 1
LED Alarm 2 leuchtet (gelb): Ansprechwert 2 unterschritten			LED Alarm 2 lights (yellow): value below response value 2
Display im Standard-Betrieb: Isolationswiderstand $R_f > 1 \text{ M}\Omega$		> 1 MΩ	Display in standard mode: insulation resistance $R_f > 1 \text{ M}\Omega$
Test-Taste: Starten eines Selbsttests (> 1,5 s); Aufwärts-Taste: Menüpunkte/Werte		T, ▲	Test button: Starting a self test (> 1.5 s); Up key: menu items/values
Reset-Taste: Löschen des Fehlerspeichers (>1,5 s); Abwärts-Taste: Menüpunkte/Werte		R, ▼	Reset button: deleting the fault memory (>1.5 s); Down key: menu items/values
Start des Menübetriebs (> 1,5 s); Enter-Taste: (< 1,5 s) Menü-, Unterme- nū-Punkt, Wert bestätigen. (> 1,5 s) zurück zur nächst höheren Menü-Ebene		MENU, 	Starting the menu mode (> 1.5 s); Enter button: (< 1.5 s) MENU, Sub menu item, confirm value. (> 1.5 s) back to the next higher menu level.

**Menü-Übersicht**
**Menu overview**

Einstellbare Parameter	Menü-Struktur/Menu structure	Menü/ Menu	Parameter setting
Ansprechwerte $R_{an1}$ / $R_{an2}$ abfragen und einstellen		AL	Response values $R_{an1}$ / $R_{an2}$ requesting and setting
Fehlerspeicher ein- oder ausschalten, Arbeitsstrom- oder Ruhstrom-Betrieb für K1 auswählen, BMS-Adresse einstellen		out	Fault memory activate or deactivate, Select N/O or N/C operation for K1, set BMS address
Anlaufverzögerung $t$ einstellen; Ansprechverzögerung $t_{on}$ einstellen		t	Setting the start-up delay $t$ and response delay $t_{on}$
Passwortschutz ein- oder ausschalten, Passwort ändern; Werkseinstellung wiederherstellen; Servicemenü SyS gesperrt		SEt	Enabling or disabling password protection, changing the password; Reestablish the factory settings; service menu SyS blocked
Hard- und Software-Version abfragen		InF	Calling up hardware and software versions
Zur nächsthöheren Menüebene bewegen (Zurück)		ESC	Move to the next higher menu level (Back)

**Einstellen der Parameter**

Beispielhaft wird die Änderung des Alarm-Ansprechwerts  $R_{an2}$  (R 2) beschrieben:

1. Drücken Sie die Taste MENU/Enter länger als 1,5 s. Im Display erscheint das blinkende Kürzel AL.
2. Bestätigung mit Enter. Der Parameter R1 blinkt.
3. Drücken Sie die Abwärts-Taste, um den Parameter R2 auszuwählen. Der Parameter R2 blinkt.
4. Bestätigung mit Enter. Der zugehörige Wert in  $k\Omega$  blinkt.
5. Stellen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärts-taste den gewünschten Ansprechwert ein. Bestätigung mit Enter. R2 blinkt.
6. Verlassen des Menüs durch
  - Drücken der Enter-Taste länger als 1,5 s um je eine Ebene höher zu gelangen
  - oder Anwahl des Menüpunkts ESC und Bestätigung mit Enter um je eine Ebene höher zu gelangen.

**Parameter settings**

An example is given below on how to change the alarm response value  $R_{an2}$  (R 2):

1. Press the MENU/Enter button for more than 1.5 seconds. The flashing short symbol AL appears on the display.
2. Confirm with Enter. The parameter R1 flashes.
3. Press the Down key to select the parameter R2. The parameter R2 flashes.
4. Confirm with Enter. The associated value in  $k\Omega$  flashes.
5. Use the Up or Down key to set the appropriate response value. Confirm with Enter. R2 flashes.
6. You can exit the menu by:
  - pressing the Enter key for more than 1.5 seconds to reach the next higher level
  - or selecting the menu item ESC and confirming with Enter to reach the next higher level.

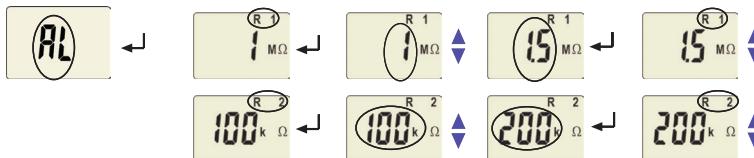
## Werkseinstellungen

Ansprechwerte $R_{an1}/R_{an2}$ .....	1 MΩ/100 kΩ (AL 1/2)
Arbeitsweise K1/K2 .....	Arbeitsstrom-Betrieb N/O (n.o.)
Fehlerspeicher.....	deaktiviert
BMS-Adresse.....	3
Anlaufverzögerung .....	$t = 0\text{ s}$
Ansprechverzögerung .....	$t_{on} = 0\text{ s}$
Passwort .....	0, deaktiviert

**i** Die jeweils einstellbaren Bereiche des Displays blinken. Dargestellt wird dies durch eine ovale Markierung in den folgenden Abbildungen. Der Einstieg in den Menübetrieb erfolgt durch Drücken der Taste MENU länger als 1,5 s.

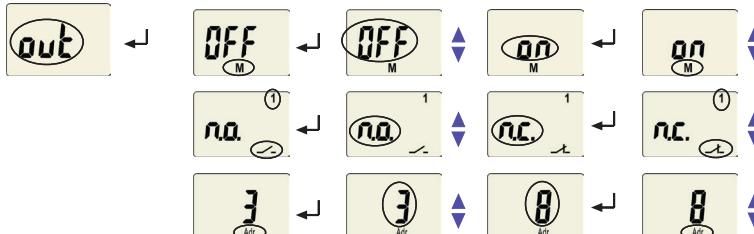
## Ansprechwerte $R_{an1}/R_{an2}$ einstellen

Mit diesen Einstellungen legen Sie fest, ab welchen Isolationswert-Unterschreitungen Vorwarnungen bzw. Alarme signalisiert werden.



## Fehlerspeicher, Alarm-Relais und Adresse einstellen

In diesem Menü können Sie den Fehlerspeicher M aktivieren oder deaktivieren, außerdem die Arbeitsweise des Alarmrelais K1 (1) ändern: Arbeitsstrom-Betrieb (n.o.) oder Ruhestrom-Betrieb (n.c.) sowie die BMS-Adresse des ISOMETER®s einstellen.



## Factory settings

Response values $R_{an1}/R_{an2}$ .....	1 MΩ/100 kΩ (AL 1/2)
Operating mode K1/K2 .....	N/O operation (n.o.)
Fault memory .....	deactivated
BMS-adress.....	3
Starting delay .....	$t = 0\text{ s}$
Response delay .....	$t_{on} = 0\text{ s}$
Password .....	0, deactivated

**i** The currently active segments are flashing. In the figures below, the segments where device settings can be carried out are highlighted by an oval. The menu mode can be reached by pressing the MENU button for at least 1.5 seconds.

## Response value $R_{an1}/R_{an2}$ setting

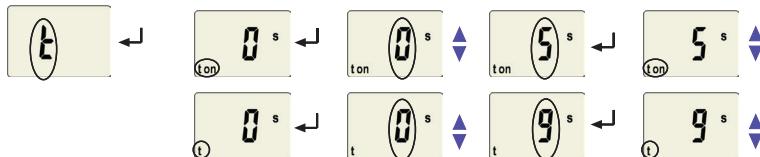
Set the response value below which prewarnings and alarms are to be signalled.

## Setting the fault memory, the alarm relay and the address

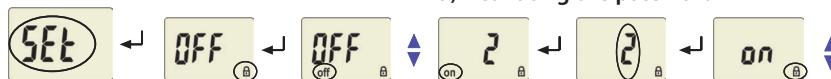
Use this menu to enter the settings for the fault memory M. In addition, the operating principle of the alarm relay K1 (1) can be selected: N/O operation (n.o.) or N/C operation (n.c.) and the BMS address can be set.

**Verzögerungszeiten einstellen**

In diesem Menü können Sie eine Ansprechverzögerung  $t_{on}$  (0...99 s) sowie eine Anlaufverzögerung  $t$  (0...10 s) vorgeben.

**Werkseinstellung herstellen und Passwort-Schutz**

In diesem Menüs können Sie den Passwort-Schutz einschalten, das Passwort ändern oder den Passwort-Schutz abschalten. Außerdem können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

**a) Passwort aktivieren****b) Passwort ändern****c) Passwort deaktivieren****d) Werkseinstellungen wiederherstellen****Setting the time delay**

Use this segment to enter the response delay  $t_{on}$  (0...99 s) and the start-up delay  $t$  (0...10 s).

**Reset to factory setting and password protection**

Use this menu to activate the password protection, to change the password or to deactivate the password protection. In addition, you can reset the device to its factory settings.

**a) Activating the password****b) Changing the password****c) Deactivating the password****d) To reset to factory settings**

## Abfrage von Geräteinformationen

In diesem Menü fragen Sie die Version der Software (1.xx) ab. Die Daten werden nach Start dieser Funktion als Laufband eingeblendet. Nach Durchlauf der Routine können Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Tasten einzelne Datenabschnitte auswählen.



## Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist eine Kontrolle des ordnungsgemäßen Anschlusses des ISOMETER®'s erforderlich.

**i** Führen Sie eine Funktionsprüfung mittels eines echten Isolationsfehlers  $R_f$  gegen Erde durch, ggf. über einen dafür geeigneten Widerstand.

## BMS - Kanal Konfiguration

Meldung	Kanal
Messwert Isolation/Alarmmeldung 1	1
Messwert Isolation/Alarmmeldung 2	2
Anschlussfehler Erde anfordern	3
Anschlussfehler Netz anfordern	4
Gerätefehler anfordern	5

## Technische Daten IR420-D6CBW

(\*) = Werkseinstellung

### Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3

Bemessungsspannung.....	(A1, A2) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24) 300 V
Bemessungs-Stoßspannung .....	4 kV
Bemessungsspannung.....	(L1, AK, E, KE, T/R) 400 V
Bemessungs-Stoßspannung .....	6 kV
Überspannungskategorie.....	II
Verschmutzungsgrad.....	3
Sichere Trennung (verstärkte Isolierung) zwischen .....	
..... (A1, A2) - (L1, AK, E, KE, T/R) - (11-12-14) - (21-22-24)	
Spannungsprüfungen nach IEC 61010-1 .....	2,2 kV

## How to call up device information

Use this menu to query the software version (1.xx). After activating this function, data will be displayed as a scrolling text. Once one pass is completed you can select individual data sections using the UP/DOWN keys.

## Commissioning

Prior to commissioning, check proper connection of the ISOMETER®.

**i** It is recommended to carry out a functional test using a genuine earth fault, e.g. via a suitable resistance!

## BMS - Channel Configuration

Message	Channel
Measured value insulation/alarm message 1	1
Measured value insulation/alarm message 2	2
Request connection fault earth	3
Request connection fault system	4
Request device error	5

## Technical data IR420-D6CBW

(\*) = Factory setting

### Insulation coordination acc. to IEC 60664-1/IEC 60664-3

Rated insulation voltage .....	
..... (A1, A2) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24) 300 V	
Rated impulse voltage .....	4 kV
Rated insulation voltage .....	(L1, AK, E, KE, T/R) 400 V
Rated impulse voltage.....	6 kV
Overvoltage category .....	II
Pollution degree .....	3
Protective separation (reinforced insulation) between.....	
..... (A1, A2) - (L1, AK, E, KE, T/R) - (11-12-14) - (21-22-24)	
Voltage tests acc. IEC 61010-1 .....	2.2 kV

**Versorgungsspannung** IR420-D6CB-2

Versorgungsspannung $U_s$ .....	AC/DC 70 ... 300 V
Frequenzbereich $U_s$ .....	42 ... 460 Hz, DC
Eigenverbrauch .....	$\leq 6.5 \text{ VA}$

**Überwachtes System**

Netznennspannungsbereich $U_n$ .....	AC 0 ... 400 V
Toleranz von $U_n$ .....	+25 %
Frequenzbereich von $U_n$ .....	42 ... 460 Hz
ohne AGH .....	Kontaktnennspannung des Öffners von K3 (Einschaltschütz)
mit AGH520S .....	AC 50 ... 400 Hz, 0 ... 7200 V
mit AGH150W .....	AC 0 ... 1150 V DC 0 ... 1100 V
mit AGH204S-4 .....	AC 0 ... 1650 V
mit DC-Anteil .....	0 ... 1300 V

**Ansprechwerte**

Ansprechwert $R_{an1}$ (AL 1) .....	100 kΩ ... 40 MΩ (1 MΩ)*
Ansprechwert $R_{an2}$ (AL 2) .....	100 kΩ ... 40 MΩ (100 kΩ)*
Ansprechabweichung ( $\leq 1 \text{ M}\Omega$ ) .....	$\pm 15 \%$
Hysterese .....	+25 %

**Zeitverhalten**

Ansprechzeit $t_{an}$ bei $R_f = 0.5 \times R_{an}$ und $C_e = 1 \mu\text{F}$ .....	$\leq 4 \text{ s}$
Anlaufverzögerung $t$ .....	0 ... 10 s (0 s)*
Ansprechverzögerung $t_{on}$ .....	0 ... 99 s (0 s)*

**Messkreis**

Messspannung $U_m$ .....	+12 V
Messstrom $I_m$ (bei $R_f = 0 \Omega$ ) .....	$\leq 10 \mu\text{A}$
Innenwiderstand DC $R_i$ .....	$\geq 1,2 \text{ M}\Omega$
Impedanz $Z_i$ bei 50 Hz .....	$\geq 1,1 \text{ M}\Omega$
Zulässige Fremdgleichspannung $U_{fg}$ .....	$\leq \text{DC } 300 \text{ V}$
Zulässige Netzableitkapazität $C_e$ .....	$\leq 10 \mu\text{F}$

**Anzeigen, Speicher**

Anzeige .....	LC-Display, multifunktional, unbeleuchtet
Anzeigebereich Messwert .....	10 kΩ ... 50 MΩ
Betriebsmessabweichung ( $\leq 1 \text{ M}\Omega$ ) .....	$\pm 15 \%$
Passwort .....	off/0 ... 999 (off)*
Fehlerspeicher (Alarmrelais) .....	on/off (off)*

**Eingänge**

Leitungslänge externe Test-/Reset-Taste .....	$\leq 10 \text{ m}$
---	---------------------

**Supply voltage** IR420-D6CB-2

Supply voltage $U_s$ .....	AC/DC 70 ... 300 V
Frequency range $U_s$ .....	42 ... 460 Hz, DC
Power consumption .....	$\leq 6.5 \text{ VA}$

**System being monitored**

Nominal system voltage $U_n$ .....	AC 0 ... 400 V
Tolerance of $U_n$ .....	+25 %
Frequency range of $U_n$ .....	42 ... 460 Hz
without AGH .....	nominal contact voltage of the N.C. contact K3 (switch-on contactor)
with AGH520S .....	AC 50 ... 400 Hz, 0 ... 7200 V
with AGH150W .....	AC 0 ... 1150 V DC 0 ... 1100 V
with AGH204S-4 .....	AC 0 ... 1650 V
including DC components .....	0 ... 1300 V

**Response values**

Response value $R_{an1}$ (AL 1) .....	100 kΩ ... 40 MΩ (1 MΩ)*
Response value $R_{an2}$ (AL 2) .....	100 kΩ ... 40 MΩ (100 kΩ)*
Operating error ( $\leq 1 \text{ M}\Omega$ ) .....	$\pm 15 \%$
Hysteresis .....	+25 %

**Time response**

Response time $t_{an}$ at $R_f = 0.5 \times R_{an}$ and $C_e = 1 \mu\text{F}$ .....	$\leq 4 \text{ s}$
Start-up delay $t_t$ .....	0 ... 10 s (0 s)*
Response delay $t_{on}$ .....	0 ... 99 s (0 s)*

**Measuring circuit**

Measuring voltage $U_m$ .....	+12 V
Measuring current $I_m$ ( $R_f = 0 \Omega$ ) .....	$\leq 10 \mu\text{A}$
Internal d.c. resistance $R_i$ .....	$\geq 1,2 \text{ M}\Omega$
Internal impedance $Z_i$ (50 Hz) .....	$\geq 1,1 \text{ M}\Omega$
Admissible extraneous d.c. voltage $U_{fg}$ .....	$\leq \text{DC } 300 \text{ V}$
System leakage capacitance $C_e$ .....	$\leq 10 \mu\text{F}$

**Displays, memory**

Display .....	LC display, multi-functional, non-illuminated
Display range, measuring value .....	10 kΩ ... 50 MΩ
Percentage operating error ( $\leq 1 \text{ M}\Omega$ ) .....	$\pm 15 \%$
Password .....	off/0 ... 999 (off)*
Fault memory (alarm relay) .....	on/off (off)*

**Inputs**

Cable length external test/reset button .....	$\leq 10 \text{ m}$
---	---------------------

**Schaltglieder**

Anzahl .....	1 (Wechsler K1)
Arbeitsweise .....	Ruhestrom/Arbeitsstrom (Arbeitsstrom n.o.)*
Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen.....	
.....	10 000 Schaltspiele

**Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1**

Bemessungsbetriebsspannung AC .....	230 V ... 230 V
Gebrauchskategorie AC .....	AC 13 ... AC 14
Bemessungsbetriebsstrom AC.....	5 A ... 3 A
Bemessungsbetriebsspannung DC .....	220 V ... 110 V ... 24 V
Gebrauchskategorie DC.....	DC 12 ... DC 12 ... DC 12
Bemessungsbetriebsstrom DC .....	0,1 A ... 0,2 A ... 1 A
Mindeststrom .....	1 mA bei AC/DC $\geq$ 10 V

**Schnittstelle**

Schnittstelle/Protokoll .....	RS-485/BMS
Baudrate .....	9,6 kBit/s
Leitungslänge .....	0 ... 1200 m
Empfohlene Leitung (geschirmt, Schirm einseitig an PE) .....	min. J-Y(St)Y 2 x 0,6
Abschlusswiderstand .....	120 $\Omega$ (0,25 W), intern, schaltbar
Gerätedresse, BMS-Bus .....	2 ... 90 (3)*

**Umwelt/EMV**

EMV .....	nach IEC 61326
Arbeitstemperatur .....	-25 ... +55 °C
Klimaklassen nach IEC 60721 (mit Betauung und Eisbildung)	
Ortsterer Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3K24
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2K11
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) .....	1K22
Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:	
Ortsterer Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3M12
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2M4
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) .....	1M12

Anschluss .....	Federklemmen
Anschlussvermögen .....	
starr .....	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... 14)
flexibel .....	
ohne Aderendhülse .....	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 19 ... 14)
mit Aderendhülse .....	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... 16)
Abisolierlänge .....	10 mm
Öffnungskraft .....	50 N
Testöffnung, Durchmesser .....	2,1 mm

**Switching elements**

Number of .....	1 (changeover contacts K1)
Operating principle .....	
.....	N/O operation, N/C operation (N/O operation n.o.)*
Electrical endurance .....	10000 switching operations

**Contact data according IEC 60947-5-1**

Rated operational voltage AC .....	230 V ... 230 V
Utilization category AC .....	AC 13 ... AC 14
Rated operational current AC .....	5 A ... 3 A
Rated operational voltage DC .....	220 V ... 110 V ... 24 V
Utilization category DC .....	DC 12 ... DC 12 ... DC 12
Rated operational current DC .....	0,1 A ... 0,2 A ... 1 A
Minimum current .....	1 mA at AC/DC $\geq$ 10 V

**Interface**

Interface/protocol .....	RS-485/BMS
Baud rate .....	9,6 kBit/s
Cable length .....	0 ... 1200 m
Recommended cable (shielded, shield connected to PE on one side) .....	min. J-Y(St)Y 2 x 0,6
Terminating resistor .....	120 $\Omega$ (0,25 W), internal, switchable*
Device address, BMS bus .....	2 ... 90 (3)*

**Environment/EMC**

EMC .....	acc. to IEC 61326
Operating temperature .....	-25 ... +55 °C
Climatic classes acc. to IEC 60721 (with condensation and formation of ice)	
Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3K24
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2K11
Storage (IEC 60721-3-1) .....	1K22
Classification of mechanical conditions acc. to IEC 60721:	
Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3M12
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2M4
Storage (IEC 60721-3-1) .....	1M12

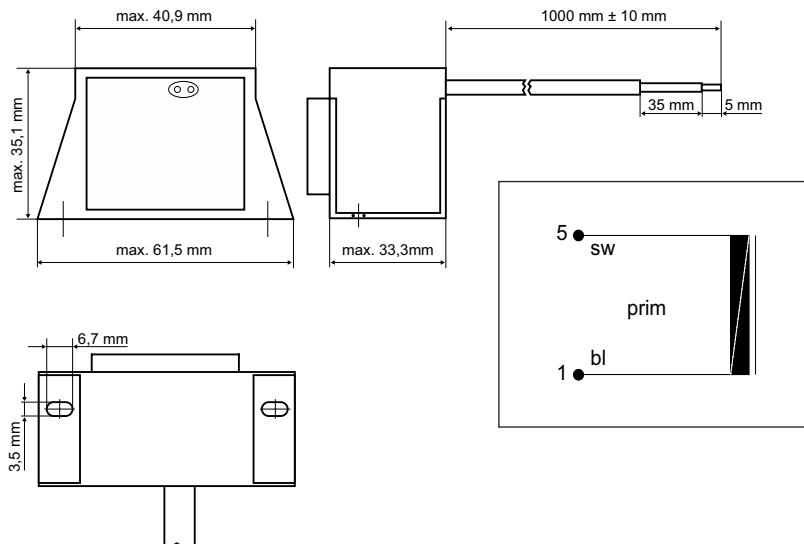
Connection .....	push-wire terminals
Connection properties .....	
rigid .....	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... 14)
flexible .....	
without ferrules .....	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 19 ... 14)
with ferrules .....	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 ... 16)
Stripping length .....	10 mm
Opening force .....	50 N
Test opening, diameter .....	2,1 mm

**Sonstiges**

Betriebsart .....	Dauerbetrieb
Einbaulage.....	beliebig
Schutzart, Einbauten (DIN EN 60529) .....	IP30
Schutzart, Klemmen (DIN EN 60529) .....	IP20
Gehäusematerial.....	Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse.....	UL94 V-0
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene .....	IEC 60715
Schraubbefestigung .....	2 x M4 mit Montageclip
Software-Version .....	D350 V2.1x
Gewicht .....	ca. 150 g

**AG70 Induktive Last**

## Maßbild und Anschlussschema

**Technische Daten AG70**

Wicklung.....	570 $\Omega \pm 15\%$
Gesamtgewicht.....	175 g
Nennspannung .....	AC 230 V 50 Hz
Nennstrom .....	20 mA
Toleranz $U_s$ .....	+15 %
Betriebsart .....	DB
Isolierklasse .....	B
Arbeitstemperatur .....	-25...+70 °C

**Other details**

Operating mode .....	continuous
Position .....	any position
Degree of protection, internal components (EN 60529) .....	IP30
Degree of protection, terminals (EN 60529).....	IP20
Enclosure material .....	polycarbonate
Flammability class .....	UL94 V-0
DIN rail mounting acc. to .....	IEC 60715
Screw mounting .....	2 x M4 with mounting clip
Software version.....	D350 V2.1x
Weight.....	approx. 150 g

**AG70 inductive load**

## Drawing with principal dimensions

max. 40,9 mm

1000 mm ± 10 mm

35 mm

5 mm

max. 35,1 mm

max. 61,5 mm

max. 33,3mm

6,7 mm

3,5 mm

5 ● SW

1 ● bl

prim

Tolerance  $U_s$  .....

Mode .....

Insulation class .....

Operating temperature .....

570  $\Omega \pm 15\%$ 

175 g

AC 230 V 50 Hz

20 mA

+15 %

DB

B

-25...+70 °C

**Technical data AG70**

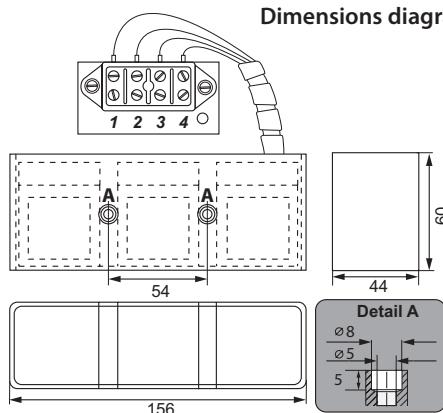
Winding .....	570 $\Omega \pm 15\%$
Total weight .....	175 g
Rated voltage.....	AC 230 V 50 Hz
Rated current .....	20 mA
Tolerance $U_s$ .....	+15 %
Mode .....	DB
Insulation class .....	B
Operating temperature .....	-25...+70 °C

**DS2-31 - Drosselsternpunkt**

Isolationskoordination nach IEC 60664-1

**Maßbild/Anschlüsse**

	Anschluss	Farbe
L1	1	schwarz
L2	2	blau
L3	3	braun
N	4	grün


**DS2-31-  
Inductive star-point coupling device**

Insulation coordination acc. to IEC 60664-1

**Dimensions diagram/Connections**

	Connection	Colour
L1	1	black
L2	2	blue
L3	3	brown
N	4	green

**Bestellangaben**
**Ordering details**

Typ/Type	Versorgungsspg. $U_s^{**}$ / Supply voltage $U_s^{**}$	Nennspg. $U_n^{**}$ / Nominal voltage $U_n^{**}$	Art.-Nr./ Art.-No.	
IR420-D6CBW-2	DC 70...300 V/AC 42...460 Hz, 0...300 V		B71016419W	X
Montageclip für Schraubmontage (1 Stk. je Gerät, Zubehör)/Mounting clip for screw fixing (1 pc. per device, accessories)			B98060008	
AGH150W		AC 0...1150 V, DC 0...1100 V	B915576	X
AGH204S-4		AC 0...1650 V AC + DC 0...1300 V	B914013	X
AGH520S		AC 50...400 Hz, 0...7200 V	B913033	X
AG70		AC 230 V 50 Hz	B984718	—
DS2-31		3 AC 50...400 Hz, 0...500 V	B984092	—

\*\* Absolutwerte des Spannungsbereichs

\*\* absolute value of the voltage range